This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
 - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 - FADED TEXT
 - ILLEGIBLE TEXT
 - SKEWED/SLANTED IMAGES
 - COLORED PHOTOS
 - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS


IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Your Ref.: 2003-1273A/NEP/00113 Our Ref.: 62010/TEN-03-025US

Partial Translation of "Earth and Static Electricity"

Part A (Page 2)

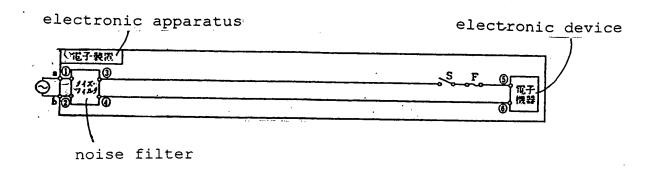

Part B (Page 67)


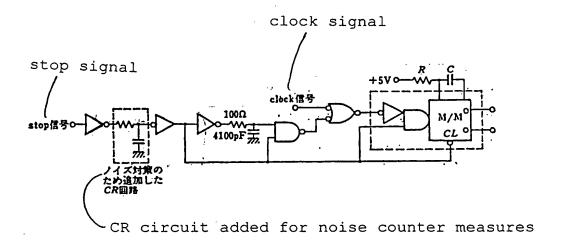


図 1.4 水際作戦……上陸否拒

第1章 ノイズ・フィルタ




ちいある"とか"周波数特性が良いの悪いの"なんていう日本的な技術事項の 記述は全くない……いかにもドイッ的。

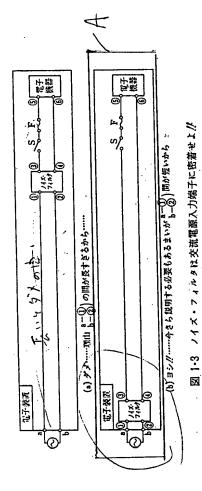


1.2. 一歩たりとも侵入させるな!!

1.2 一歩たりとも侵入させるな!/

LSW-NF」でなく 「NF-SW」としても次に問題となるのが、NF の挿入方法, 図1・3(a) のようにしてはダメなのである。(b)のようにすること.

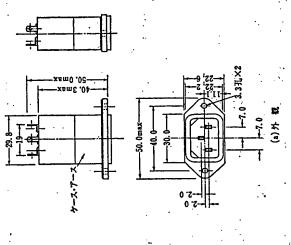


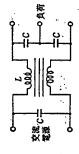

			1	14			
<u> </u>	. 1A	i:31mH	0.047µF 1.31mH	05	30	12	No. 3
	3A	861µH	0.047иF 861иН	L)	37	82	No. 2
	6A	360µH	0.047 и 360 и Н	24.	44	12	No. 1
	短短	7	د	2MHz	300kHz 1MHz 2MHz	300kHz	世
	交別	. 64	Ű	米	挿入損失	雄	PG 45

(b) 回路並びた規格 図 1・5 ノイズ・フィルタ付接栓

だと IC が動作することによりその IC 自体に加わっている電圧がヘナヘナと

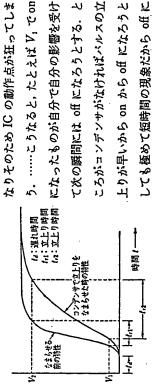

5. ……こうなると, たとえば V, でon ころがコンデンサがなければパルスの立 上りが早いから on から off になろうと しても極めて短時間の現象だから off に になったものが自分で自分の影響を受け なる時間的余裕がなく on のまま……と て次の瞬間には off になろうとする.


いうことは見掛け上は on は on のままということで全く正常に動作していて

図 3.33 ペルス電圧の立上り特性

ところがいけないのが図 3・33 のようにコンデンサで立上りをなまらせた場 合.この場合には V, というスレシュホールド電圧から絶対に間違いなく on になるという電圧 V, になるまでに tr, というかなり長い時間かかる. その間 に on が off にひっくりかえってしまう. そして い,後にやっと電圧が V,と なる. そして回路がonとなる. すなわち on-off-on という誤動作をしてしま う.これが"コンデンサを入れて彼形をなまらせ立上りをゆっくりさせてはい けないぞ"という第1の理由……おっと失礼,これは第2の理由.

本当はこれよりもっと大きな第1の理由があるのである……それを次に述べ よう. その理由は極めて簡単 !! **Cを入れると波形がなまり,立上りが遅れ,したがってパルスのタイミング** がずれてしまう。タイミングがずれたパルスでは物の用に立ち申さず候……こ れが第1の理由. 次に第3の理由を述べよう."Cを入れる"ということはパルスのように瞬 間的に立上り,立下がる現象にたいしては回路をショートするのと同じこと, そのためその瞬間には多大の電流が流れ IC をいためるため.

- 以上3つの理由から本当は波形をなまらせたいところだが高速の IC を用い た回路ではいきなりコンデンサを入れたいのをグッと我慢して図 3-34 のよう にRとCを挿入する.

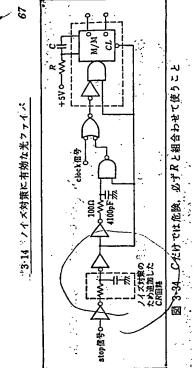

8

3・13 「必ずフォトカブラを使え!!」という命令

以上いろいろ説明してきたが、要するにシステムとしてのノイズ・マージン の向上にはインターフェース・ケーブルに何らかの対策が必要だというわけ ス・ケーブルの受け渡しには必ずフォトカプラを入れること」というオフレゼ だ.そこで某メーカー.「多少費用がかかってもか まわない. インターフェー 出したなんていう例もある。 「フォトカプラを使った 場合の cost up.」と「ノイズでトラブ』た場合の費 とを天秤にかけての結論とか.!!

3-14 ノイズ対策に有効な光ファイバ

最後に明るい話題を述べよう.

かつて問題になっていた光ファイバの伝送損失も, いまや 0.5dB/km なん ていう低損失のものまで開発された.その上「光ファイバを用いればものすご い量の通信が可能」とか「走査線数が 10,000 本のテレビ」などという夢を追 っかけているうちに,副産物として出てきたのが"光ファイバによるノイズ対 "光ファイバがノイズ対策に役に立つという話. いや "役に立ったという話.

れが「光ファイバによる雑音対策」である。光で結んであるのだら、中間では その原理は極めて簡単で、ホトカプラと同じ、そのホトカプラを発光部と受 __光瓶の2つに分けグット遠くに引き難し、その間を光ファイバで結んだ……そ

<u>ır</u>	
₩	

(6 代)	(本 行)
周切り	爾
· ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	リンキング
滅電器機器8	

東京都港区麻布に生まれる。 - (v.23 Havs) 大正12年

基地路

京芝浦電気株式会社入社 東京大学電気工学科卒業 科学技術功労者表彰受賞 昭和46年 昭和20年 昭和20年

東京農工大学工学部電子工学科教授,工学博士。 全国発明衰彰,特別賞受賞。 模械振興協会宜受宜。 昭和48年 昭和50年 昭和46年

昭和61年 拓植大学商学部教授 **软粒数章** 昭和51年

トラブルをさけるための 仕様羽の作り (2) 午祭色シリーメ (1) アースシリーズ アース回路

トラブルをさけるため、現場ノウーウと仕てファインをさけるために トラブルをさけるため ・・アースとध音 7ースと誘導 アースと語

(3) SCIENCE AI TECHNOLOG ピットのはなし 畑音波のはなし ブースとパスコン アースとイルス

・アースと位相

(4) ディジタル画像とカラ 医用超音波診断 アースと節指気 アースと電路

特許実用新家:出願中のものを含め 664 件 勤務先 拓殖大学商学郎 アースと苗板

東京都八王子市館町 815-1 電話 0426 (65) 1441

〒240 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町 167 電話 045 (741) 7040 ₩ m

ーこうすればノイズにも強くなる— NDC 549 アースと静電気

初版6剧発行 初版1刷発行 昭和55年6月30日 昭和61年7月10日 日刊工業新聞社 発行所

电路束京(263)2311(大代表)报告口座束章 新日本印刷株式会社 ₩ 獸 醈 其中別 出面合

落丁・ 乱丁本はお歌瞥えいたします

ISBN4-526-01154-1